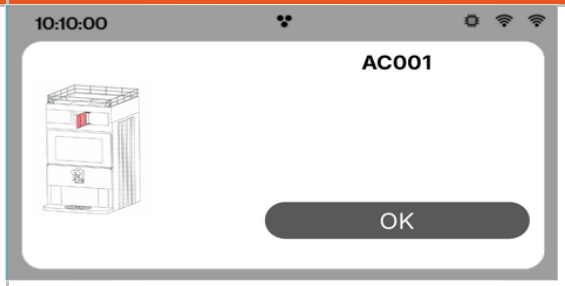
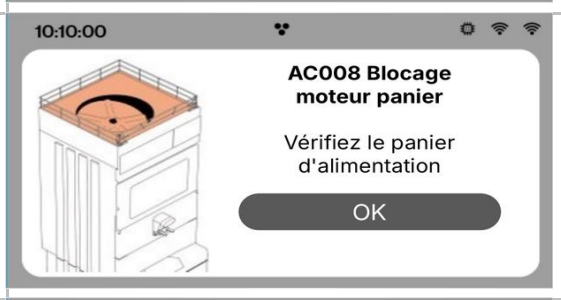
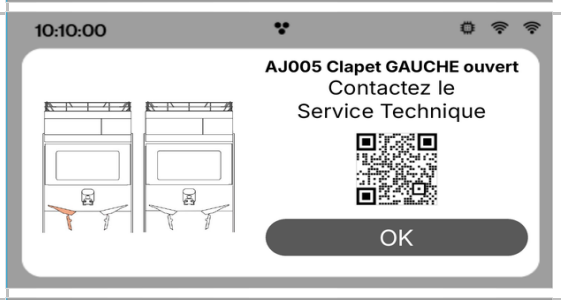
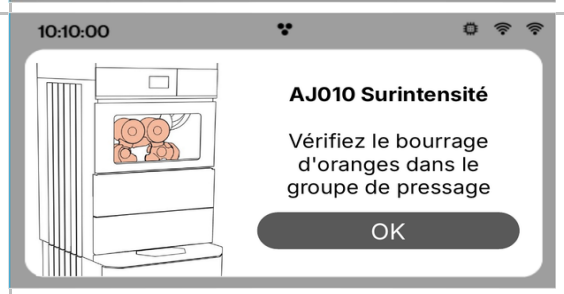
Code d'erreur	Écran	Cause	Solutions possibles
AC001 **Entrée des fruits ouverte**		Porte d'entrée des fruits ouverte ou mal fermée ; empêche le nettoyage.	• Fermer la porte / la remettre dans sa position correcte.
AC002 **Blocage de la trappe à fruits**		Surconsommation de la trappe (3 tentatives d'ouverture/fermeture avant l'erreur) : bourrage ou moteur défectueux.	• Ouvrir la porte de pressage et retirer le bourrage de la trappe d'entrée des fruits. • Remplacer le moteur.
AC003 **Erreur trappe à fruits**		La trappe à fruits ne consomme pas de courant : câblage ou moteur défectueux.	• Vérifier que le câble d'alimentation est branché au moteur. • Remplacer le moteur. • Contactez le Service Technique.
AC004 **Frein hors position**		Le frein à fruits n'est pas en position ouverte : pièce cassée ou câblage.	• Placer le frein dans sa position correcte (ouverte). • Rebrancher le câblage. • Remplacer le moteur (pièce cassée).
AC005 **Erreur frein à fruits**		Le moteur du frein à fruits ne démarre pas / ne consomme pas (débranché).	• Vérifier le raccordement électrique du moteur du frein. • Contactez le Service Technique.


Code d'erreur	Écran	Cause	Solutions possibles
AC006 **Erreur position de la porte**		La porte n'atteint pas la position de fermeture complète (ne touche pas le micro de fin de course).	• Vérifier le câblage du capteur de fermeture. • Vérifier un éventuel blocage ou un interrupteur cassé. • Contactez le Service Technique.
AC007 **Erreur moteur panier à fruits**		Le moteur du panier à fruits ne démarre pas (>1 s) / ne consomme pas.	• Vérifier le raccordement électrique / connecteur du moteur du panier. • Contactez le Service Technique.
AC008 **Blocage moteur panier à fruits**		Surconsommation ou blocage du moteur du panier pendant le pressage (>2 s).	• Vérifier un bourrage dans la partie supérieure du panier d'alimentation. • Vérifier le connecteur du moteur du panier.
AC009 **Erreur de vidange**		La pompe de vidange ne fonctionne pas >1 s : connecteurs de la pompe desserrés.	• Vérifier le niveau d'eau dans la machine. • Vérifier le câblage et le brancher. • Vérifier qu'il n'y a pas de pépins/écorces sur les flotteurs ni de résidus dans le tuyau capsule-pompe. • Contactez le Service Technique.
AC010 **Erreur capteur de température**		Au début du cycle d'hygiène : capteur de température débranché, mal branché ou endommagé.	• Vérifier les connexions électriques et resserrer le câblage. • Contactez le Service Technique.

Code d'erreur	Écran	Cause	Solutions possibles
AC011 **Court-circuit capteur de température**		Au début du cycle d'hygiène : capteur de température cassé ou en court-circuit.	• Remplacer le capteur. • Contactez le Service Technique.
AC014 **Erreur capteur de détergent**		Capteur de niveau de détergent débranché. (NON PROGRAMMÉ)	NON PROGRAMMÉ
AC016 **Erreur flotteur niveau maximum**		Flotteur supérieur de la capsule bloqué par une écorce. (Fonctionnalité à définir.)	• Vérifier l'arrivée d'eau. • Vérifier le blocage des clapets de la goulotte à écorces. • Vérifier un flotteur coincé dans la capsule.
AE003 **Erreur de communication CAN**		Pas de communication entre les cartes : câblage desserré ou défaut du FW.	• Rebrancher le câblage et les connecteurs. • Reset sur la carte électronique de commande. • Contactez le Service Technique.
AJ001 **Porte du capot avant ouverte**		Porte avant de la machine ouverte, ou le capteur ne la détecte pas.	• Fermer le capot avant. • Régler l'aimant ou le capteur, ou le remplacer.



Code d'erreur	Écran	Cause	Solutions possibles
AJ002 **Porte d'accès au filtre ouverte**		Porte du filtre ouverte, ou le capteur ne la détecte pas.	• Fermer le couvercle arrière du robinet/porte-gobelet. • Régler l'aimant ou le capteur, ou le remplacer.
AJ003 **Clapet goulotte à écorces DROIT ouvert**		L'aimant du clapet n'est pas détecté (15 ms) : bourrage d'écorces/pulpe, moteur défectueux ou capteur qui ne détecte pas.	• Nettoyer / retirer l'obstruction. • Régler l'aimant ou le capteur, ou le remplacer. • Remplacer le moteur. • Reset de l'alarme.
AJ004 **Clapet goulotte à écorces DROIT fermé**		L'aimant du clapet n'est pas détecté (15 ms) : bourrage d'écorces/pulpe, moteur défectueux ou capteur qui ne détecte pas.	• Nettoyer / retirer l'obstruction. • Régler l'aimant ou le capteur, ou le remplacer. • Remplacer le moteur. • Reset de l'alarme.
AJ005 **Clapet goulotte à écorces GAUCHE ouvert**		L'aimant du clapet n'est pas détecté (15 ms) : bourrage d'écorces/pulpe, moteur défectueux ou capteur qui ne détecte pas.	• Nettoyer / retirer l'obstruction. • Régler l'aimant ou le capteur, ou le remplacer. • Remplacer le moteur. • Reset de l'alarme.
AJ006 **Clapet goulotte à écorces GAUCHE fermé**		L'aimant du clapet n'est pas détecté (15 ms) : bourrage d'écorces/pulpe, moteur défectueux ou capteur qui ne détecte pas.	• Nettoyer / retirer l'obstruction. • Régler l'aimant ou le capteur, ou le remplacer. • Remplacer le moteur. • Reset de l'alarme.

Code d'erreur	Écran	Cause	Solutions possibles
AJ007 **Erreur moteur du robinet**		Flotteur en position haute >7 s avec pressage, élévateur et trémie arrêtés : robinet bouché (pépin), flotteur du bac coincé, capteur de niveau de jus qui ne détecte pas, pompe bouchée ou moteur du robinet défectueux.	• Nettoyer / retirer l'obstruction. • Nettoyer ou remplacer le bac. • Nettoyer les tuyaux et engrenages de la pompe. • Régler ou remplacer le capteur. • Remplacer le moteur.
AJ010 **Surintensité**		Consommation >4 A du moteur principal pendant 200 ms : bourrage dans le groupe de pressage, condensateur de démarrage ou moteur défectueux.	• Retirer le bourrage d'oranges dans le groupe de pressage et redémarrer. • Remplacer le condensateur de démarrage ou le moteur.
AJ011 **Erreur moteur de pressage**		Moteur principal non détecté (200 ms) : moteur défectueux ou câblage desserré.	• Rebrancher le câblage et les connecteurs. • Remplacer le moteur. • Contactez le Service Technique.
AJ012 **Erreur moteur du racleur**		Moteur du racleur non détecté (200 ms) : vis sans fin usée, moteur défectueux ou bride/bague desserrée.	• Régler ou remplacer la bride/bague. • Remplacer la vis sans fin ou le moteur.
AJ013 **Défaut moteur de fermeture goulotte à écorces DROITE**		Moteur de fermeture non détecté (200 ms) : moteur défectueux, câblage desserré ou défaut du FW.	• Vérifier (machine éteinte) que la trappe bouge librement et sans résidus. • Rebrancher le câblage. • Remplacer le moteur / mettre à jour le FW.

Code d'erreur	Écran	Cause	Solutions possibles
AJ014 **Moteur de fermeture goulotte à écorces DROITE bloqué**		Consommation >0,9 A du moteur de fermeture pendant 200 ms : bourrage ou moteur défectueux.	• Retirer l'obstruction du clapet + reset de l'alarme. • Remplacer le moteur.
AJ015 **Défaut moteur de fermeture goulotte à écorces GAUCHE**		Moteur de fermeture non détecté (200 ms) : moteur défectueux, câblage desserré ou défaut du FW.	• Vérifier (machine éteinte) que la trappe bouge librement et sans résidus. • Rebrancher le câblage. • Remplacer le moteur / mettre à jour le FW.
AJ016 **Moteur de fermeture goulotte à écorces GAUCHE bloqué**		Consommation >0,9 A du moteur de fermeture pendant 200 ms : bourrage ou moteur défectueux.	• Retirer l'obstruction du clapet + reset de l'alarme. • Remplacer le moteur.
AJ017 **Erreur blocage moteur du racleur**		Consommation >1,2 A du moteur du racleur pendant 200 ms : bourrage.	• Vérifier le blocage du racleur de pulpe et retirer l'obstruction. • Reset de l'alarme.
AJ019 **Erreur position du flotteur**		Pendant la vidange, les deux flotteurs indiquent la même chose : flotteur bloqué par une orange ou perte du flotteur.	• Vérifier le bourrage et débloquer physiquement le flotteur.

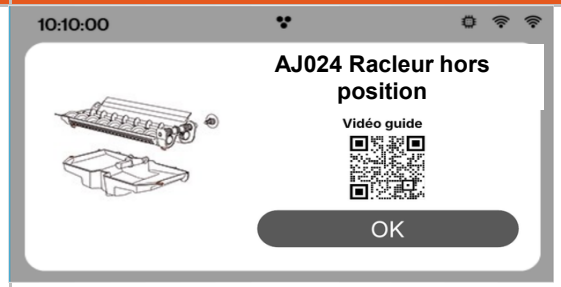Code d'erreur	Écran	Cause	Solutions possibles
AJ024 **Filtre racleur hors position**		Filtre racleur non détecté : absent ou mal monté.	• Remettre le filtre racleur en position.
AJ027 **Surintensité moteur détergent**		Consommation excessive (>1 A, 200 ms) du moteur de détergent pendant le nettoyage.	• Vérifier le tuyau interne de détergent (blocage éventuel). • Contactez le Service Technique.
AJ028 **Erreur moteur détergent**		Moteur de détergent non détecté : câblage desserré.	• Vérifier le câblage interne et le brancher. • Contactez le Service Technique.
AJ029 **Surintensité électrovanne**		Consommation excessive (>0,5 A, 200 ms) de l'électrovanne.	• Vérifier le tuyau interne d'arrivée d'eau (blocage éventuel). • Contactez le Service Technique.
AJ030 **Erreur électrovanne**		Électrovanne non détectée : câblage desserré.	• Vérifier le câblage interne de l'électrovanne. • Contactez le Service Technique.

Code d'erreur	Écran	Cause	Solutions possibles
AJ031 **Message vide**		Deux incidents simultanés générés par les switchs de la trappe à fruits (capteur supérieur / capteur inférieur).	• Appuyer sur l'écran. • Vérifier les connecteurs de la trappe à fruits (capteur supérieur / inférieur).
AR001 **Défaut de la résistance**		La résistance ne chauffe pas ou le câblage est desserré. Si c'est ponctuel, cela peut être dû à une surconsommation externe (pic de courant des moteurs).	• Rebrancher le câblage et les connecteurs. • Remplacer la résistance. • Contactez le Service Technique.
AR002 **Niveau d'eau insuffisant pour le nettoyage**		Le flotteur ne change pas d'état 30 s après l'ouverture de l'arrivée d'eau : fuite, défaut de débit, capteur du flotteur minimum ou vanne d'entrée.	• Vérifier l'arrivée d'eau de la machine. • Vérifier le blocage des clapets de la goulotte à écorces. • Vérifier un flotteur coincé dans la capsule. • Remplacer l'électrovanne ou retirer l'obstruction.
AR003 **Erreur pompe de vidange**		Pompe de vidange non détectée (200 ms) pendant le nettoyage : bourrage, pompe défectueuse ou câblage desserré.	• Vérifier les filtres et le flotteur de la capsule. • Nettoyer le croisillon de vidange et les tuyaux. • Rebrancher le câblage. • Remplacer la pompe.
AR004 **Erreur pompe de recirculation**		Pompe de recirculation non détectée (200 ms) : obstruction par des oranges.	• Vérifier le bourrage des filtres et retirer l'obstruction.

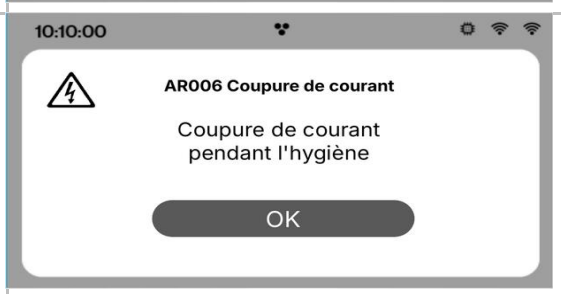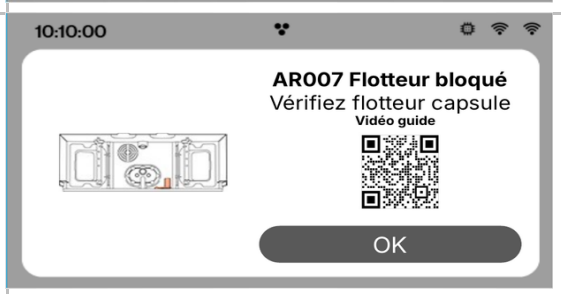Code d'erreur	Écran	Cause	Solutions possibles
AR005 **Coupure pendant le rinçage**		Coupure de courant pendant le rinçage : court-circuit, ligne électrique externe ou surconsommation externe.	• Appuyer sur l'écran pour continuer. • Vérifier fusibles, connexions et protection électrique.
AR006 **Coupure de courant pendant l'hygiène**		Coupure de l'alimentation principale pendant l'hygiène : court-circuit, ligne électrique externe ou surconsommation externe.	• Appuyer sur l'écran pour reprendre. • Vérifier fusibles, connexions et protection électrique.
AR007 **Flotteur bloqué**		Flotteur inférieur coincé ou hors position. Il est toujours vérifié au début du lavage ; la machine calcule aussi un temps en fonction du débit d'entrée (env. 35 s à 6,8 l/min) pour vérifier que le flotteur inférieur s'est déplacé. S'il se déclenche pendant le lavage, la vidange dure 5 min ; le lavage suivant est normal.	• Vérifier si les flotteurs de la capsule sont bloqués par une orange. • Vérifier l'état physique du flotteur. • Se réinitialise automatiquement une fois le blocage résolu ou le capteur remplacé/branché.
AR008 **Pas d'eau pour le nettoyage**		Le débitmètre s'est détaché ou est défectueux.	• Vérifier la connexion du débitmètre et le rebrancher. • Remplacer le débitmètre s'il est défectueux. • Se réinitialise automatiquement lors du remplacement ou du branchement du capteur.
EE001 **Pas de fruits au démarrage de l'alimentateur**		Aucune orange détectée après 90 s en mode pressage.	• Vérifier s'il y a des oranges ou un bourrage à l'entrée des fruits.

Code d'erreur	Écran	Cause	Solutions possibles
EJ001 **Robinet en position de nettoyage**		Événement : le robinet a été déplacé.	• Placer le robinet en position de nettoyage.
EJ002 **Robinet en position de distribution**		Événement : le robinet a été déplacé.	• Placer le robinet en position de distribution.
EJ005 **Température non atteinte**		Température non détectée : manque d'eau au niveau du capteur (fuite, niveau non atteint), capteur défectueux ou câblage desserré.	• Vérifier l'arrivée d'eau. • Vérifier blocage/fuite des clapets de la goulotte à écorces et flotteur coincé dans la capsule. • Rebrancher le câblage ou remplacer le capteur. • Vérifier que la résistance s'allume et contrôler la température atteinte.
EJ006 **Température non atteinte, erreur capteur de température**		Câblage du capteur de température (PT100) desserré ; apparaît à la fin du cycle d'hygiène. N'empêche pas le nettoyage.	• Vérifier les connexions électriques de la PT100 et resserrer le câblage. • Contactez le Service Technique.
ER001 **Niveau de détergent bas**		Pourcentage de détergent bas, ou le reset du niveau n'a pas été fait à l'écran après la recharge.	• Vérifier la bouteille. • Après remplissage : menu Nettoyage > détergent > confirmer la recharge (revient à 100 %).

Code d'erreur	Écran	Cause	Solutions possibles
ER002 **Pas de détergent**		Détergent à 0 % (ou le reset du niveau n'a pas été fait). Arrête le nettoyage.	• Changer la bouteille. • Confirmer la recharge dans le menu détergent.
Événement (sans code) **Niveau de déchets élevé**		Nombre d'oranges élevé. Arrête le pressage.	• Changer le bac à déchets. • Ajuster la valeur de fruits.
Événement (sans code) **Niveau de déchets bas**		Nombre d'oranges bas. Affiche uniquement un avertissement.	• Ajuster la valeur de fruits.
Événement (sans code) **Niveau de déchets maximum**		Niveau maximum de déchets atteint.	• Vider le bac à déchets.